

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

(РОСРЫБОЛОВСТВО)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Рождественский б-р, д. 12, Москва, 107996 Факс: (495) 628-19-04, 987-05-54 тел.: (495) 628-23-20 E-mail: harbour@fishcom.ru http://fish.gov.ru

_	09.07.2021	№	6306-ВС/У03	
На №	C	T		

Начальнику ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР» В.В. Бардыку

Начальнику ФГБУ «Северный ЭО АСР» Д.В. Скибе

О заключении по расследованию аварийного случая на ЯМС «Восток-7»

Уважаемые коллеги!

Федеральное агентство по рыболовству направляет для использования в работе копию заключения от 8 июня 2021 г. № А-12/21 по расследованию аварийного случая, произошедшего 11 марта 2021 г. на ЯМС «Восток-7», представленное письмом Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному Федеральному округу от 21 июня 2021 г. № 1.15-380 в соответствии с пунктом 24 Положения о порядке расследований аварий или инцидентов на море, утвержденного Министерством транспорта Российской Федерации 8 октября 2013 г. № 308.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по рыболовству

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2A3ECC9B6EF696DF8BE8CDCB7DA7A1FFE09CA7E Кому выдан: Соколов Василий Игоревич Действителен: с 17.11.2020 до 17.02.2022 В.И. Соколов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА (РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ДФО)

ул. Нижнепортовая, д. 3, г. Владивосток, 690003 Тел.: (423) 222-11-31, 249-60-55, 249-50-03, факс: (423) 249-66-83

> e-mail: priemnaya@dvgosmornadzor.ru http://dugmrn.tu.rostransnadzor.ru

произошедшего с ЯМС «Восток-7»

Руководителю Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации

И.В. Шестакову

Рождественский бульвар, дом 12, г. Москва, 107996

harbour@fishcom.ru

Уважаемый Илья Васильевич!

Межрегиональное территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ДФО) высылает Вам Заключение №А-12/21 по расследованию АС, произошедшего 11.03.2021 с ЯМС «Восток-7».

Приложение на 5 л. в 1 экз.

И.о. начальника МТУ Ространснадзора по ДФО



И.П. Турищев



УТВЕРЖДАЮ

территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу

_ И.П. Турищев

« 08 » июня 2021 года.

Место окончания расследования:

г. Владивосток

Комиссия в составе:

1. Москаленко Олег Владимирович - начальник отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО;

2. Быков Алексей Гаврилович - главный государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО;

3. Сухинин Анатолий Эдуардович — главный государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО;

4. Достовалов Петр Васильевич – и.о. начальника инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта Владивосток;

5. Макаров Павел Владиславович — старший инженер-инспектор Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства.

6. Ратушненко Виктор Петрович – заместитель начальника по безопасности мореплавания ФГБУ «ДВ ЭО АСР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № А-12/21 ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ НА МОРЕ

- 1. **КЛАССИФИКАЦИЯ АС:** АВАРИЯ
- 2. ВИД АС: Повреждение ВРГ.
- 3. ДАТА И ВРЕМЯ АС: 11.03.2021 19:40
- **4.** МЕСТО/ КООРДИНАТЫ АС: Тихий океан, Карагинский залив, в координатах: ϕ =59°16,6N , λ =166°01,8E

5. ДАННЫЕ О СУДНЕ:

Название: «ВОСТОК-7»

Тип судна: ЯМС

Флаг: Российская Федерация

Номер ИМО: 8815334

Рейс (откуда и куда): Владивосток - БМЭ ФИО капитана: Новиков Вадим Павлович

Порт (место) регистрации и номер: Владивосток, № ВК 0752

Судовладелец, номер ИМО, адрес: АО «РК «Восток-1», 690106, г. Владивосток, пр. Красного

знамени, д. 42

Место и год постройки: Япония, 1988

Наибольшие размерения судна (м): длина 55,52, ширина 9,0, высота борта 3,74.

Вместимость (брутто/нетто): 819/245.

Тип и мощность судовой энергетической установки: дизельная, 1х735 кВт (LH28RG)

Число и конструкция гребных винтов: один, 4-х лопастной

Конструкция руля, ПУ: балансирный, ПУ - нет

Скорость полного хода (маневренного/морского в узлах): 10,0/11,0

Страница 1 из 5

Осадка на момент аварии (нос): 2,32 м Осадка па момент аварии (корма): 4,39 м

Число пассажиров: 0

Количество и род груза, его размещение по трюмам: 1 трюм: сельдь нажива — 35 тонн, 2 трюм: сельдь нажива — 35 тонн

Численность экипажа: 28 человек

Штатный комплект спасательных средств: надувные спасательные плоты Viking тип $10 \, \mathrm{DK} - 2 \, \mathrm{mr}$. (2x10), надувные спасательные плоты Viking тип $20 \, \mathrm{DK} - 2 \, \mathrm{mr}$. (2x20), спасательные круги $- 8 \, \mathrm{mr}$., гидротермокостюмы $- 35 \, \mathrm{mr}$.

Мощность радиостанции и радиус её действия: УКВ с ЦИВ Samyung Enc Co Ltd «STR-600-А» - 2 шт, ПВ с ЦИВ и радиотелефонией Samyung Enc Co Ltd «SRG-2250DN», СЗС Furuno «FELCOM-18»; Районы ГМССБ: A1 +A2 +A3

Электрорадионавигационные приборы: основной магнитный компас «КМ-145», гирокомпас Tokyo Keiki Co., Ltd «МК.ES-11А»; РЛС с СЭП Furuno «FAR2117», эхолот Furuno «FCV-1200L»; лаг Furuno «DS-70», АИС Samyung Enc Co., Ltd «SI-30AR», GPS Navis-5100;

Мощность водоотливных средств: осущительный насос ЭВН 3,5 M^3 /час, балластно-осущительный насос РЦВС 40 M^3 /час

Противопожарные средства: переносной порошковый огнетушитель 5 кг. -18 шт., переносной углекислотный огнетушитель 5 кг. -5 шт., передвижной углекислотный огнетушитель 16 кг. -1 шт., аварийный пожарный насос (переносной) -25 м³/час, переносной пенный комплект -1 шт. МО оборудовано стационарной системой объемного аэрозольного пожаротушения генераторами огнетушащего аэрозоля СОТ-1М (в том числе 1 запасной).

Категория ледовых усилений судна: нет

6.<u>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СУДНА ОРГАНИЗАЦИЕЙ,</u> УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА КЛАССИФИКАЦИЮ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ

Российский морской регистр судоходства (РС)

6.1. Срок действия классификационного свидетельства: 25.01.2026

6.2. Перечень и сроки действия документов, выданных судну в соответствии с международными договорами Российской Федерации:

0	Свидетельство о праве собственности	02.02.2016 - 6/c
0	Свидетельство о праве плавания под флагом	02.02.2016 - 6/c
0	Классификационное свидетельство	до 25.01.2026
0	Международное мерительное свидетельство 1969 г.	25.01.2016 - 6/c
	Свидетельство о грузовой марке	до 25.01.2026
•	Свидетельство на оборудование и снабжение	до 25.01.2026
	Международное свидетельство о предотвращении	
	загрязнения нефтью	до 25.01.2026
٠	Свидетельство о минимальном безопасном	
	составе экипажа	24.05.2019 - 6/c

7. ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ:

• Повреждение ВРГ с утратой мореходных качеств с созданием препятствий производственной деятельности.

8. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ НА МОРЕ:

11.03.2021 в 19:40 (здесь и далее время судовое Tc = Tmck + 9 час) ЯМС «Восток-7» (далее – судно) в координатах ϕ =59°16,6 N , λ =166°01,8 Е при прохождении ледовой перемычки в темное время суток произошел удар кормовой частью судна о плавающие льдины. Вследствии чего гребной винт получил повреждения.

Страница 2 из 5



9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ:

9.1. Условия и обстоятельства, при которых произошел аварийный случай:

Гидрометеорологические условия: ветер юго-восточный 14 м/с, волнение моря 1,9 м, температура воздуха -1°С, температура воды 0°С, сплоченный битый лед толщиной 20-30 см с включением отдельных массивов однолетнего льда толщиной до 50 см.

11.03.2021 ЯМС «Восток-7» следовало в район промысла переменными курсами и ходами обходя ледовые поля. Ходовую вахту нес старший помощник капитана, рулем управлял вахтенный матрос. Машинную вахту нес вахтенный механик.

В 19:40 во время прохождения ледовой перемычки в темное время суток произошел удар кормовой частью судна о плавающие льдины. Появилась сильная вибрация корпуса судна. Начала увеличиваться температура выхлопных газов по цилиндрам на ГД до 400^{0} С. Давление наддува ГТН 0.8-1.0 кг/см².

В 19:45 сбросили обороты до 220 об/мин и остановили ГД. Экипаж приступил к осмотру ГД и редуктора ГТН. Проверили форсунки на стенде, давление 250 кг/см², распыл в норме. Вскрыли газовую и воздушные стороны ГТН - лопатки целые, вращение вала без подклинивания. Вскрыли смотровые лючки редуктора — все в норме. Провернули двигатель и редуктор валоповоротным устройством — вращение легкое, без заеданий.

В 23:00 запустили ГД. Помпаж и повышение температур выхлопных газов повторилось. В 23:10 остановили ГД. Старший механик доложил капитану судна о результатах осмотра.

Запросили помощь в осуществлении аварийной буксировки у капитана ТР «Бузанский» в залив Корфа. Доложили судовладельцу и согласовали совместные действия.

В 02:40 12.03.2021 ТР «Бузанский» взял ЯМС «Восток-7» на буксир и последовал в залив Корфа.

9.2. Установленные факты:

- 1. В соответствии с Классификационным свидетельством ЯМС «Восток-7» не имеет ограничений по району плавания, однако класс судна исключает любое плавание судна во льдах (отсутствует ледовый класс).
- 2. Состояние судна, критерии остойчивости, непотопляемости соответствовали нормам Российского морского регистра судоходства (РС).
- 3. Экипаж судна на момент аварийного случая состоял из 28 человек, фактическая численность экипажа превышала требования «Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа», выданного на основании правила V/14.2 МК СОЛАС-74.
- 4. Лица вахтенной службы тестированию на алкоголь и наркотики после АС не подвергались.
- 5. 12.03.2021 с 08:00 до 08:30 с помощью подводного фотоаппарата, в присутствии старшего помощника капитана, старшего механика и боцмана ЯМС «Восток-7» был произведен осмотр в кормовой части судна в районе нулевого шпангоута, фотографирование винто-рулевой группы. В ходе осмотра винто-рулевой группы было обнаружено повреждение двух лопастей гребного винта из четырех. Загнуты концы, одна лопасть завалена.
- 6. В порту Пусан (Республика Корея) инспектором РС было проведено внеочередное освидетельствование судна в связи с аварийным случаем Акт (ф.6.3.32) № 21.31384.296 от 23.04.2021-28.04.2021. На момент освидетельствования судно находилось в доке. Гребной винт (ВФШ) в процессе демонтажа. На гребном винте имеются дефекты в виде погнутости лопастей в зонах С (лопасть 1-500х480 мм, угол 90°; лопасть 2-500х480 мм, угол 80°; лопасть 3-450х450 мм, угол 90°). Повреждений корпусных конструкций, параметры которых не удовлетворяют требованиям РС не обнаружено. Для завершения освидетельствования и восстановления класса (приостановлен с 11.03.2021) необходимо: выполнить ремонт лопастей гребного винта по технологии, согласованной с РС, или заменить гребной винт с предъявлением пропульсивного комплекса судна в действии на швартовных испытаниях.
- При внеочередном освидетельствовании с целью проверки выполнения требований акта ф.
 6.3.32 № 21.31384.296 касательно выполнения ремонта повреждений установлено, что

Страница 3 из 5



выполнен ремонт лопастей гребного винта методом холодной правки по технологии, согласованной с РС. Дефектоскопия лопастей выполнена до и после окончательной обработки, трещин не обнаружено. Проведена проверка геометрии и балансировка винта, замечаний нет. Выполнен монтаж гребного винта и испытание привинтового уплотнения давлением Р=0,2 Мпа. Гребное устройство предъявлено в действии на швартовных испытаниях. Работы произведены специалистами компаний КYUNGJIN SCREW CO., LTD (ССП № 18.10340.296 сроком действия до 07.06.2023) и UKMS CO., LTD (ССП № 20.10065.296 сроком действия до 18.03.2025). Все требования акта выполнены. Техническое состояние гребного винта и гребного устройства соответствует применимым требованиям Правил РС. Класс судну рекомендуется восстановить.

- 8. Фактические гидрометеорологические условия в районе, где произошел АС на 11.03.2021: наблюдался ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. В месте АС наблюдался сплоченный битый лед толщиной 20-30 см с включением отдельных массивов однолетнего льда толщиной до 50 см.
- 9. Расследование АС производилось на основании документов, представленных АО «РК «Восток-1».

9.3. Причины аварийного случая:

Неудовлетворительная организация ходовой навигационной вахты, отсутствие должным образом организованного наблюдения за водной поверхностью при плавании в ледовых условиях. Нарушение района плавания согласно класса РС.

9.4. Выводы:

Капитан ЯМС «Восток-7» нарушил:

- пункт 4.7 «Особенности плавания судна во льдах» «Наставления по организации штурманской службы на морских судах флота рыбной промышленности СССР» утвержденного приказом Минрыбхоза СССР от 11.07.1986 г. № 380;
- правила технической эксплуатации морских судов, в части плавания судна во льдах без ледового класса;
- пункт 10, части 4, пункты 17 и 18 части 4-1, Раздела A-VIII/2, Главы VIII, часть А кодекса ПДНВ-78/95 с поправками в части обеспечения надлежащей организации несения безопасной ходовой навигационной вахты.

Старший помощник капитана ЯМС «Восток-7» нарушил:

- пункт 4.7 «Особенности плавания судна во льдах» «Наставления по организации штурманской службы на морских судах флота рыбной промышленности СССР» утвержденного приказом Минрыбхоза СССР от 11.07.1986 г. № 380;
- СУБ компании в части 3.02-1 СУБ-Доп., а именно не произвел действий в соответствии с чеклистом Э1.08 «Самостоятельное плавание в ледовых условиях»;
- пункты 13, 14, 15, 16 и 32 части 4-1, Раздела A-VIII/2, Главы VIII, часть А кодекса ПДНВ-78/95 с поправками в части обеспечения надлежащей организации несения безопасной ходовой навигационной вахты.

9.5.Рекомендации по предупреждению подобных аварийных случаев в будущем: <u>Руководителю АО «РК«Восток-1»:</u>

- разобрать с судоводительским составом компании обстоятельства и причины данного аварийного случая, обратив особое внимание на обеспечение безаварийности, в части организации и принципов несения ходовой вахты.
- переработки судовых расписаний при плавании в особых условиях;
- контроля и проведения безопасных морских операций в ледовых условиях;
- выполнения процедуры докладов капитанами судов об опасных и критических операциях в адрес назначенного лица компании;

Страница 4 из 5



- в соответствии с пунктом 31 «Положения о расследовании аварий и инцидентов на море» (далее ПРАИМ-2013), утвержденного приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308, разработать и осуществить мероприятия по предупреждению подобных инцидентов в будущем;
- о принятых мерах известить МТУ Ространснадзора по ДФО, РС и Росрыболовство в установленный ПРАИМ—2013 срок.
 - 1. Начальник отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО

2. Главный государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО

3. Главный государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных происшествий на море МТУ Ространснадзора по ДФО

 И.о. начальника инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта Владивосток

Старший инженер-инспектор Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства

 Заместитель начальника по безопасности мореплавания ФГБУ «ДВ ЭО АСР» О.В. Москаленко

А.Г. Быков

А.Э. Сухинин

П.В. Достовалов

П.В. Макаров

В.П. Ратушненко

Лист согласования к документу № 1.15-380 от 21.06.2021

Инициатор согласования: Сухинин А.Э. Главный государственный инспектор отдела учета и расследования

транспортных происшествий

Согласование инициировано: 21.06.2021 03:32

	СТ СОГЛАСОВАНИЯ			Гип согласования: смешанно
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
ип с	огласования: последовательное			
1	Москаленко О.В.		Согласовано 21.06.2021 03:44	-
ип с	огласования: последовательное			
2	Турищев И.П.		ЭП Подписано 21.06.2021 03:47	-